# 

# 車床

# 車床技術士技能檢定規範

# 目 錄

壹、	車床-車床項丙級技術士技能檢定規範	1
, 演	車床-電腦數值控制車床項乙級技術士技能檢定規範	9
參、	車床-電腦數值控制車床項甲級技術士技能檢定規範1	8

## 壹、車床-車床項技術士技能檢定規範

行政院勞工委員會 94 年 2 月 24 日勞中二字第 0930201021 號公告 勞動部 105.8.15 勞動發能字第 1050509449 號令修正公告

級 別:丙級

工作範圍:一、具備機工行業之基本知識、職業道德、敬業精神、工作態度及安全習慣, 能依照工作圖或實樣準備材料、刀具、量具,操作車床從事平面、端面、 外徑、錐度、切斷、溝槽、三角螺紋、去角、肩角、鑽孔、鉸孔、內孔、 偏心、輥花與曲面等車削工作。

二、尺寸精度能達公差十級,表面粗糙度能達 5.0a(20S)。

#### 應具知能:

#### 壹、機工各職類共同科目(學科)

工	作	項	Ħ	技	能	種	類	相	影	知	識	
_· `	識圖與	製圖		(一)矣	<b></b> 後何圖畫	法			三要幾何圖形 與特性。	如方、圓及三	E角等之	
				(二)惟	貫用線條	《及符號		瞭解譜	战圖中常用線值	條及符號之.	意義。	
				(三)Ⅱ	E投影原	理		瞭解簡單工作物之第一角及第三角視 圖與剖視原理。				
				(四)閱讀工作圖				1.瞭解中國國家標準之基本概念。 2.瞭解工作圖,知悉工件之形狀、材料 、加工部位、加工符號、尺度、公差 及配合等工作資料。 3.瞭解按工作圖所示作畫線工作之要 領。				
	行業數	學		(一)算	算術				數之運算基本 開方法與方		基本運	
				(二)糸	<b>後</b> 何			2.瞭解 3.瞭解 4.瞭解 5.瞭解	當單幾何圖那 三角形之基本 平行線與四邊 國之基本概念 不等關係之意 时似形之基本	Þ概念。 邊形之基本村 念。 意義與應用	既念。	

工作項目	技 能 種	重類	相	易	知	識	
	(三)面積、體積 算	及重量計	瞭解面積、 與應用。	體積及重量	計算之基本	<b>上概念</b>	
三、精密量測	(一)鋼尺		瞭解鋼尺之測量、讀法及維護。				
	(二)游標卡尺		瞭解游標	卡尺之使用、	·讀法及維	護。	
	(三)分厘卡		瞭解內、外 及維護。	人及深度分厘	卡之使用	、讀法	
	(四)量錶		瞭解指示量	量錶之規格、	·讀法及維	護。	
	(五)高度規		瞭解游標高	高度規之使用	目、讀法及經	維護。	
	(六)角尺及量角	器	瞭解角尺列	<b></b>	使用及維護	0	
四、金屬材料	(一)金屬材料之 識別	2性質及	瞭解熟鐵、 、性質與戶	· 鑄鐵、碳鋼 月途。	、銅及鋁之	之種類	
	(二)材料規格及	代號	瞭解中國國	國家標準之鋼	岡鐵規格及	代號。	
	(三)簡易熱處理		1.瞭解熱處理之目的。 2.瞭解淬火、回火及退火等名詞之意義 。				
五、機械工作法	(一)手工具			J之種類、基 <b>-</b> 、起子、手 選用。			
	(二)鑽床		2.瞭解鑽頭 3.瞭解鑽肖	天之使用方法 質之種類及基 引速度及進給 引時工件之夾	本規格。		
	(三)砂輪機			論機之使用方 引砂輪之基本		用。	
	(四)鋸床		2.瞭解鋸條	夏式鋸床之使 桑之基本規格 J速度及進給	及選用。		
	(五)機工場中名 機	·種工具	瞭解車床	、銑床及磨床	下之一般用	途。	
	(六)冷卻劑		瞭解水溶物用途。	生及非水溶性	生冷卻劑之	2一般	
	(七)潤滑劑		瞭解潤滑劑	<b>乳之種類及用</b>	月途。		

工作項目	技 能	種 類	相	易	知 識
六、機件原理	(一)機械元件 功用	之認識及	2.瞭解皮帶 格及用途	、鏈條、鍵。 。 、鉚釘與管	、規格及用途。 與銷之種類、規 接頭之種類、規
	(二)動力之傳	動機構	瞭解皮帶輪	最及齒輪之轉	<b>萨</b> 速比。
七、電腦概論	(一)認識電腦		1.瞭解電腦 2.瞭解電腦	發展簡史。 種類及用途	0
	(二)電腦週邊	設備	2.瞭解軟碟	、硬碟等儲	入裝置之用途。 存裝置之用途。 等輸出裝置之用
	(三)電腦組織	簡介	.,,,,	基本架構。 記憶體之種 處理單元之	
	(四)作業系統	認識		系統之基本 輸入法之種	概念。 類及操作方式。
八、氣油壓概論	(一)氣壓基本	原理	瞭解氣壓之	基本概念。	
	(二)氣壓發生	裝置	瞭解空氣壓	<b>医縮機之基本</b>	構造及用途。
	(三)氣壓元件		2.瞭解氣壓 用。 3.瞭解氣壓		名稱、符號及功 及工作安全。
九、品質管制	(一)品質管制	之意義	瞭解品質管	制之意義、	重要性及目標。
	(二)品質管制	基本名詞		是一个。 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	、品質保證、品 記詞意義。
	(三)全面品管 圍	之工作範	瞭解進料管 意義。	f制、製程管管	制及成品管制之
	(四)現場品管 具	之基本工		、特性要因 文層別法之内	圖、重點分析圖 3容與用途。

貳、本職類專業知能

工作項目	技 能	種 類	技	能	標	準	相	影	知	識
一、工件度量	(一)度		<ul><li>外 2.能量不</li><li>3.能賣不</li><li>額 外</li></ul>	徑尺寸。 用游標卡 工件內、 出最小讀 用內、外 [0.01公厘] 時,內徑	規檢驗工 尺(精度1 外徑時,其 值。 徑分厘卡( ) 度量工作 差外徑出最小	/20) 其誤差 (最小 F內、 B出最	(2) 瞭 絕 (3) 瞭 解 用 瞭 規 (5) 親	解圖 解過 解解去 解母 解之 並及 並 螺。 並環 螺 螺蛇 離規 能死 能紋 能規 線紋	過與不就 強別。 強別與 強別與 調別 調別 調別 調別 調別 調別 調別 調別 調別 調別	超板 瓜之 紋 規使 塞
	(二)度	量長度	工件 2.能使 度 出 3.能使 0.01	長度尺寸 用游標卡 工件長度 小讀值。 用外徑分 公厘)度量	規及樣板。 尺(精度1 時,其誤差 軍卡(最小 量工件長度	/20)	(7)瞭線算 線算 (8)瞭用 (9)瞭 (10)瞭	選用及歸 解三線/ 直徑及	需要	生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生
	(三)度:	量圓弧	能正确工件區		ú規及樣板 	放驗	法		里此汉	.2/3
	(四)度	量螺紋	工件 2.能驗 3.態螺。 4.能厘 4.能厘	螺紋節距 確使用螺江件螺紋 用螺紋 照 票 與 其 票 與 是 用 三 線 量 用 三 線 量	《紋塞規及 。 )厘卡度量 不超出0.00 提規配合外 螺紋,其部	文環規 七工件 2公厘 ~徑分				
	(五)度:	量溝槽	量工件		(精度1/2 其誤差不起	, ,, ,, ,				
	(六)度:	量深度	(精度	度1/20)度	是及深度游量工件深度 小讀值之2	覂時,				

工作項目	技 能 種 類	技 能	標	準	相關	知	識
	(七)度量錐度	檢驗工件錐	正弦規、塊規及				
二、車床操作	(一)起動及停 止車床	能依順序、規 車床之起動及	定及注意事項撐 停止。	操作	(1)瞭解車原動方式。		及傳
	(二)變換車頭 主軸轉速	能按正確方法 整車頭主軸轉	上變換變速桿以 i速。	人间	(2)瞭解車原 能。 (3)瞭解進約		
	(三)變換進給量	能按正確方法 進給量。	變換齒輪,以調	問整	(3) <sup>晾 胜 选</sup> 輪之方法 (4)瞭解齒輔	<b></b> 。	
	(四)選配及變 換齒輪	能選配及變換。	齒輪,作螺紋車		數比關係 (5)瞭解各種 (6)瞭解尾層	· 重夾頭之月	
	(五)裝卸夾頭	/4G P4:   > 4: / \	於裝卸時並能清 意防止損傷夾頭	<b>計式</b>	· / · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(針) 之便 刀對工件	世用。
	(六)裝卸及調整頂心( 針)		拭軸孔、套筒及 能調整尾座偏位	以以	(8)瞭解複云 (9)瞭解溜原 作桿功用	座裙鞍上 月。	各操
	(七)裝卸車刀 及鑽頭等 切削刀具		J鋒高度並能使 :度,以減少車尚	に単   川時	(10)瞭解趙 刻度。 (11)瞭解牙 選配。		
	(八)變換及調整複式刀 座角度	能依車削要因力座角度與校	文變換及調整複 正平直度。	夏式			
	(九)裙鞍及進 、退刀操 作	=	B鞍作縱向及横 能操作自動進、  工件。				
	(十)選配牙標	能作牙標之選	配及齒輪的變換	奂。			
三、工件夾持 及校正	(一)四爪單動 夾頭夾持 工件	偏心及表面不 之夾持,並校 心度誤差在±	形、不規則形制 下平整毛胚等工 正工件中心,其 0.05公厘以內, 、反向夾持工作	上件 其同 且	(2)瞭解三月	注意事項 爪連動夾 注意事項 心夾頭之	頭使。

工作項目	技 能 種 類	技 能	標	準	相	舅	知	識
	(二)三爪連動 夾頭夾持 工件	止偏斜、滑脫	工件且固定後 及損傷精光工( 作正、反向夾打	华,				
	(三)雞心夾頭 夾持工件	括能劃中心及 滑。於車削後	正確夾持工件 鑽中心眼,且創 工件因熱膨脹 。並能防止滑 。	た潤 時,				
、研磨及	(一)選用車刀	能依工件加口 狀及材質之車	工需要選用適當 [刀。	當形	刀形	狀與林	牛性質. 才質之關	閣係。
配置	(二)選用刀具		需要選用鑽頭 螺絲鏌及輥花 <i>刀</i>		用。(3)瞭解	., ., .,	之規格 <i>。</i> 2種類、	, ,, _
	(三)研磨刀具		幾及刀具研磨機 頁至正確形狀與		(4)瞭解 工件	了具 二之關係	各種角	
	(四)配置刀具	架。	原安裝刀具於 医或車頭主軸子 。		攻、	螺絲鎚	莫等功用	•
五、車床車削	(一)車削平面 及端面	尺寸精度能 內。	至定面,其深度 達公差十三級 要能達5.0a(20S	及以	車刀 (2)瞭 義。 (3)瞭解	]之選用 解粗削。 解粗削。	及精削: 車刀及	之意
	(二)車削外徑	能達公差十 2.能於車削工 寸精度能達	外徑,其尺寸粉級以內。 件長度時,使其 公差十三級以內 實能達5.0a(20S	其尺 勺。	(4)瞭 表面 (5)瞭解 及功 (6)瞭解	「粗糙原 好錐度之 カ用。	<ul><li>識別工</li><li>更。</li><li>乙意義、</li><li>維度樣</li></ul>	種類
	(三)車削錐度	十三級以內 2.能使工件錐 配合樣圈檢 40%以上。	,其精度能達公。 度以媒體(紅丹 驗,其接觸率的 能達5.0a(20S)以	子)	(7)瞭解 槽刀 (8)瞭解 (9)瞭解 (10)瞭	罪切斷」 別具之變 昇螺紋名 解三角螺 解車	車刀及.	埓。 F形。 螺紋

工作項目	技	能	種	類	技	能	標	準	相	夏	知	識
	(四		*************************************		2.能:	羅正車刀切 及除去毛邊 控制溝槽或 離,其誤差 運以內。 面粗糙度能	。 対断處 定能控制で	至定面 在±0.30	(12)	之計算 無	角車刀、 、肩角車 車刀之選用 頭之選用 心鑽頭	圓稜   週 及   選 用 。   真 工
	(五)	)車)	<b>削螺</b>	紋	2.能 2.能 三 3.能 紋	面粗糙度角	。 紋,其精 螺絲鏌攻	度能達	(16) (17) (18) (19) (20)	瞭瞭瞭用瞭度瞭用瞭車瞭解解解。解量解。解量解。解了解	之削刀孔 心法花 面樣刀條度選刀 車 具 入邊砂	月之 削 之 成用 選 形。
	(六		       		控制 2.能和 3.能和 0.5 4.能和 事	車削去角基制在±0.50公依圓弧半徑 削圓稜角。 車削局角其 0公圓弧半徑 前圓局角。 面粗糙度的	、厘以內。 逐正確選 位置能控 。 逐正確選	用車刀 空制在± 用車刀		選用。		
	(/\.	)車	孔及 割內	徑	2.能 1.能 , 寸 面 2.能 能	費正確直徑 正確用 選用為18公 時度 題別 類別 類別 類別 類別 類別 類別 類別 類別 類別 類別 類別 類別 類別	刀鉸直孔 孔刀具車 厘以上時 差十級以 5.3a(25S). 度,其尺 級以內。	湖內孔 , 其尺 內, 表 以內。 寸精度				
	() [	<i>)</i> ——'	THIN ICE	·u'	用量	錶調整偏心 .04公厘以內	,其公差					

工作項目	技 能 種 類	技 能	標準	相關	知 識
	(十)輥花	能正確使用輥花 花紋。	刀具輥壓清晰		
	(十一) 車削曲面	1.能以手動方式車與樣板配合,並 半徑為12公厘時 0.20公厘以內。 2.表面粗糙度能 內。 3.能正確裝置成所 車削曲面。	並能控制曲面在 時,其公差在± 達12.5a(50S)以		
	(十二) 銼光	1.能正確以銼刀隊 2.能按正確方法 工件。	,, .,.		
六、車削情況 之判斷及 處理	\		建給量與切削速 切削深度、進給	數之計算 (2)瞭解工件	宋每分鐘回轉 算。 中材質、車刀及 度與進給量之
	(二)判斷及處 理車削情 況	能依車刀磨損情 刀紋來判斷車削 與校正。			
七、故障察覺	機器運轉異常之判斷與處理	1.能聽車床轉動聲 是否正常。 2.能觀察車削情》 否超負荷及車 更改,並作適當	元,判斷車床是 削條件是否需	瞭解一般古	<b>女障發生之原</b>
八、車床維護	維護車床	能作一般性車床	之維護。	瞭解車床之	維護。

### 貳、車床-電腦數值控制車床項技術士技能檢定規範

行政院勞工委員會 94 年 2 月 24 日勞中二字第 0930201021 號公告 勞動部 105.8.15 勞動發能字第 1050509449 號令修正公告

級 別:乙級

工作範圍:一、除能從事丙級技術士工作範圍外,且能依照工作圖或實樣選用刀具及加工

條件製作程式,操作電腦數值控制車床從事平面、端面、鑽孔、內外徑、

去角、肩角、內外錐度、內外圓弧、一般內外螺紋與內外溝槽等車削工作。

二、尺寸精度能達公差八級,表面粗糙度能達 3.2a (12.5S)。

應具知能:除應具備丙級技術士之知識及技能外,並應具備下列各項知識與技能:

#### 壹、機工各職類共同科目(學科)

工	作	項	Ħ	技	能	種	類	相	蒙	知	識
<b>→、</b> ;	機械製	區		()	閱讀工作	<u>;</u> 圖		製法 2.瞭解輔	零件圖及裝序。 輔助視圖、音 幾何公差及曆	可視圖及習慣	貫畫法。
				(二)柞	票準機件	畫法			輪、螺釘、蝎 等之習用表		、軸承、
				(三)	工作圖及	文草圖繪	公開	2.瞭解》 3.瞭解記	工作圖及草圖 己度標註法。 注記公差、加 面粗糙度之表	]工符號、熔	
				` ′ .	電腦輔題製	功三視	圖繪	方法及	電腦繪圖應 及功用。 各種指令之意		
<u> </u>	行業數	/學		(一)亻	弋數			2.瞭解等 3.瞭解 本概点 4.瞭解	代數之基本相等式之意義與 一元一次、二 念與作法。 因式分解與 既念與作法。	與應用。 二元一次方程 一元二次方	

工作項目	技 能 種 類	相 關 知 識
	(二)三角函數	1.瞭解角、銳角與三角函數之基本概念。 2.瞭解簡易三角恒等式之意義及運算。 3.瞭解三角函數值表之意義及應用。 4.瞭解正、餘弦定律及應用。
	(三)速度	1.瞭解速度之基本概念。 2.瞭解切削量、切削速度與進給率之意 義及計算。
三、精密量測	(一)厚薄規	瞭解厚薄規之規格及使用。
	(二)游標卡尺	瞭解附錶游標卡尺及直讀式游標卡尺 之構造、使用與讀法。
	(三)缸徑規、內分厘卡	瞭解缸徑規及三點式內分厘卡之構造 、使用與讀法。
	(四)水平儀、組合角尺	瞭解水平儀及組合角尺之構造、使用與 讀法。
	(五)限規	瞭解塞規、環規及卡規之通過與不通過 識別。
	(六)槓桿式量錶、精密高 度規	瞭解槓桿式量錶配合精密高度規度量 工件高度之要領。
	(七)正弦規	1.瞭解三角函數在正弦規之應用。 2.瞭解正弦規配合塊規及量錶度量角 度之方法。
	(八)光學比測儀	瞭解光學比測儀之構造及使用。
	(九)塊規	瞭解塊規之規格、使用法及維護。
四、金屬材料	(一)材料試驗	瞭解硬度、抗拉、衝擊、潛變及疲勞等 名詞之意義。
	(二)碳鋼	瞭解碳、矽、錳、磷及硫五種元素對碳 鋼之影響。
	(三)鑄鐵	瞭解灰口鑄鐵及延性鑄鐵之性質與用途。
	(四)合金鋼	瞭解構造合金鋼及工具合金鋼之種類 、性質與用途。
	(五)鋁、銅、鎂合金	瞭解一般鋁、銅、鎂合金之種類、性質 與用途。

工作項	目	技	能	種	類	相	舅舅	知	識	
		(六)鉓	<b>河之熱處</b>	理				重類及用途 質等名詞之意		
五、機械工作法		(一)榜	&工場 <i>之</i> &	乙主要]	工具	種類。	<b>正床、銑床</b> 及	文磨床之基本 文磨床之基本	, , , , , ,	
		(二)切	別別刀具			之材質	「、形式及於 」別基本原理	· 鑽頭與磨輔 選用。 里,知悉切層		
		(三)帶	<b>芽鋸機</b>			2.瞭解帶	<b></b>	告、規格及原 各及用途。 妾及修整要等		
六、機件原理		` / "	後械元件 7用	<b></b>	識及	稱及用		重類、規格、 及用途。	各部名	
		(二)動	力之傳	動機構		與用遊 2.瞭解軸			記特點	
七、電腦概論		(一) 檔	富案管理			瞭解視窗系統檔案管理之基本概念。				
		(二)應	原用軟體	簡介		瞭解電II 作方法與		應用軟體之	基本操	
		(三)網	<b>剛際網路</b>			瞭解連約 基本操作	-	子郵件、檔案	<b>紧傳輸之</b>	
八、氣油壓概論		(一)油	屋基本	原理		瞭解油圖	医之基本概念	念。		
		(二)油	壓發生	裝置		瞭解油圖	医幫浦之基準	本構造。		
		(三)油	壓元件			2.瞭解》 用。 3.瞭解》		部位名稱符 生法及工作等		
九、品質管制		(一)抽	常檢驗	Ī		如檢驗排不良品、	北、批量、村	本概念及有	心收數、	

工	作	項	目	技	能	種	類	相	野野	知	識
				() î	<b>管制圖</b> 之	2應用			平均值與全距(茅 良數(np)等管制[		
				(三)日	品管統計	基本名	詞	$(\overline{R})$	平均值( $\overline{\mathbf{X}}$ )、全 不良率( $\mathbf{p}$ )、平 推定值( $\mathbf{S}$ )之意義	均不良率(	-
				(四)台	品管圏			員人	品管圈之作法, 數、圈長之選定 間及會議進行方	、目標之記	2定、開

貳、本職類專業知能

工作項目	技能種類			相關	知識
一、工件度量	(一)度量内、外徑	不超出最小讀 2.能使用內徑分 分厘卡或缸徑	外徑時,其誤差 值。	験法。 (2)瞭解光 験方法	数各部位之檢 之學比測儀之檢 。
	(二)度量長度	能使用游標卡尺量工件長度時, 小讀值。			
	(三)度量圓弧	能正確使用光學 件圓弧。	學比測儀檢驗工		
	(四)度量螺紋	2.能使用三線量	不超出0.01公厘 規配合外徑分 螺紋,其誤差不		
	(五)度量溝槽	能使用游標卡尺量工件溝槽時, 小讀值。			
	(六)度量深度	能使用游標卡尺 (精度1/50)度 其誤差不超出最	量工件深度時,		
二、電腦數值 控制車床 操作	(一)起動戶停 止電控制 住控 (二)儲程程 (三)人员 (三)人员 之程 之程 大人 之程 大人 大人 大人 大人 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	1.能按順序、規定 作。 2.能熟練使用操 3.能將程式儲存 4.能將程式由記 5.能量測工件精 具補償設定。 6.能選定絕對座	作面板。 於記憶系統。 憶系統輸出。 度,並能使用刀	(2)瞭解程 備之使 (3)瞭解基 (4)瞭解絕	器操作手冊。 三式輸出週邊設用。 本量測技術。 本量測技術。 整對座標及增量

工作項目	技能	1 種 類	類 <b></b>	支 能	標	準	相	景	知	識
	打 (六)程 (七)程 (八)記	是 至 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主	桑 笠 戈之 牛							
三、工件夾持及校正	<b></b>	由、氣原 灰頭夾打 及校正二 件	寺 工 2	.能以油、氣壓工件,於固定 滑脫與損傷精 換夾爪,作正 .能依加工需要 與尾座頂心壓 .能依工件形制	後能防止低 光工件, 一、反向夾拉 要選用適當 受力	扁歪、 並能更 诗。 當夾持	(1)瞭解工件之夾持、尾原 頂心壓力及校正方法 (2)瞭解夾頭使用安全 意事項。 (3)瞭解工件直徑與中 孔大小之關係。 (4)瞭解軟爪之特性及 功用。			
	(三)郊	安裝及個 整軟爪 單簧套筒 夾頭夾打	<b></b>	能依加工需要等 及修整所需之事 能依工件尺寸; 質夾持工件。	次爪夾持工	件。	(5)瞭	頭之事項。		
四、刀具選用 、配置及 設定	(二)酉	選用刀身 記置及記 記刀具	没自	能依刀具配置 具。 能依加工需要 设設定於刀架(	将刀具適當		(2)題	聚解刀具原 聚解加工 是置之關係	順序及	_
五、程式製作	(二)集 (二)集 (三)集 (四)集	見劃 製 製 製 製 製 製 製 製 製 製 製 製 製 製 製 製 製 製 製	面 2 3 、	.能規劃及分析 序。 2.能概工作圖 、能依照工作圖 、能一次 , 通弧、螺)程 , 通之 , 與 作、	型製作平面、徑、錐度 溝槽、去戶 為。 圖製作斜線 之車削程式 以之車削 置及半徑值	<ul><li>、角泉。程有面凸层 圓。</li></ul>	(2) 服 (3) 服 (4) 服 (5) 服	聚義解圓解特解車。 解之類與人類與人類與人類與人類與人類與人類與人類與人類,因人類,因人類,因人類,以及人類,以及人類,以及人類,以及人類,以及人類,以及人類,以及人類,以及	<ul><li>会使用力</li><li>一次螺</li><li>位式</li><li>以表</li><li>位式</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li>人表</li><li< td=""><td>方斜算格 徑關 程</td></li<></ul>	方斜算格 徑關 程

工	作	項	目	技	能	種	類	技	能	標	準	相	野野	知	識
				(六 (七 (八 (九 (十 (十	度式製凸削製車製車製及削製半程一	作車  作圓程作剃作剃作局程作徑式製定循式製程  外削  凹弧式螺程溝程去角式刀補  作及環  作式	程 、車、紋式構式角車、鼻正 固複程 副	環和 7.能夠	星式及副和	圖製作固定 呈式。 之其他基		(6)瞭角	解副程式	式之應用	
六	控	腦數 制車 削		(—		削平端面		度創	走達公差-	E定面,其 上級。 E達3.2a(12		徑及表	去角角	刀具、刀導度計算項 度計算項 與肩角項 査。	戊查
				(	)鑽:	FL		能鑽) 三級		精度能達	公差十				
				(三	)車 外	削內徑	``	能差	產公差八級	ト徑,其尺 及。 を達3.2a(12					
				(四		削内錐度		公差	<b></b>	· 其精度能 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
				(五		削內圓弧		<b>厘</b> 甲 公厘	寺,其輪 夏以內。	圓弧,當半 郭度公差 走達3.2a(12	在±0.20				

工作項目	技 能 種 類	技 能	標準	相關	知	識
	(六)車削一般 內、外螺 紋	1.能車削統一標準 精度能達二級以 2.能車削公制螺約 能達二級以上。 3.能車削多頭螺約 能達二級以上。 4.表面粗糙度能夠	以上。 文,其尺寸精度 文,其尺寸精度			
	(七)車削內、 外溝槽	1.能車削溝槽, 公差九級。 2.表面粗糙度能夠				
	(八)車削去角 及肩角	1.能控制去角位 0.20公厘以内。 2.能控制局角位 以内。				
七、車削情況 之判斷及 處理	(一)切削深度 、造物 、造物 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	1.能判斷切削深度 削速度是否適宜 處理。 2.能依車刀磨損 之刀紋來判斷軍 作調整、校正與 3.能查明工件發 並校正之。	宜,並作適當之情況及工件上 情況及工件上 車削情況,並能 與處理。		進給量及切	-
		能正確實施保養	及擦拭清理。	(1)瞭解機器	器定期保養	項
與故障排 除	(二)調整及維 護機器	能作油、氣壓及測 調整與維護。	間滑之定時流量	目。 (2)瞭解油、 理。	氣壓及潤滑	原
	(三)排除一般 故障	能依警告顯示,排 錯誤,並作適當原		(3)瞭解一船	と警告顯示 に障排除方法	

# 參、車床-電腦數值控制車床項技術士技能檢定規範

行政院勞工委員會 94 年 2 月 24 日勞中二字第 0930201021 號公告 勞動部 105.8.15 勞動發能字第 1050509449 號令修正公告

級 別:甲級

工作範圍:一、除能從事乙級技術士工作範圍之工作外,並熟諳車床之製程規劃,能依照

工作圖或實樣選用刀具及加工條件,操作電腦數值控制車床從事機件製造

之各種車削工作。

二、尺寸精度能達公差七級,表面粗糙度能達 1.60a (6.3S)。

應具知能:除應具備乙級技術士之知識及技能外,並應具備下列各項知識與技能:

#### 壹、機工各職類共同科目(學科)

工作項目	技 能	種 類	相	影	知	識		
一、機械製圖	(一)閱讀工作	圖	1.瞭解由複雜機械裝配圖分解為零件 圖之判讀。 2.瞭解綜合性加工程序之規劃。					
	(二)電腦輔題 零件	助繪製標準	瞭解各種標準零件的繪製方法及圖塊 應用。					
	(三)電腦輔題 圖形	助繪製立體	1.瞭解立體圖形的繪製方法。 2.瞭解座標系統的轉換方式。					
二、行業數學	(一)應力與應	變	瞭解拉應力、 剪應力、	J、拉應變 剪應變等		<b></b> 壓應變		
	(二)重心		瞭解重心之意義及求法。					
三、精密量測	(一)量具校正	•	瞭解量具之正確校正方法。					
	(二)電子比測	[儀	瞭解電子出	上測儀之使	用方法。			
	(三)表面粗糙	度測定儀	1.瞭解表面 法。	<b></b> 和糙度標	準板之比較	<b></b>		
			2.瞭解表面	i粗糙度測定	定儀之使用	方法。		
	(四)工具顯微	鏡	瞭解工具顯	頁微鏡之使	用方法。			
	(五)座標測定	(儀	1.瞭解座標測定儀之形式及用途。 2.瞭解測頭之選用。					
	(六)螺紋及齒	輪量測	瞭解螺紋節徑與正齒輪齒厚之測量法。					

工作項目	技 能	種	相	景	知	識			
	(七)形狀量測			基準設定、真 重直度之測量		医、真圓			
四、機械材料	(一)材料之選	用	瞭解機	後件特性選用	適當材料。				
	(二)合金鋼			、銹鋼、軸承鎖 具用途。	岡及彈簧鋼等	村料之			
	(三)低熔點合:	金	瞭解鉛。	瞭解鉛、錫、鋅及其合金之種類與用途。					
	(四)非金屬材料	料	瞭解橡	腺、塑膠及	塗料之性質與	4用途。			
	(五)鋼之熱處	理	淬火 2.瞭解	球化、恆溫 、麻回火及 碳鋼、鑄鐵 鋼之一般硬 <sup>4</sup>	二次硬化等之 、構造合金鉀	乙意義。			
	(六)表面硬化			縁碳、氮化、リ 可法之用途。	K焰硬化及高	透過波硬			
五、機械工作法	(一)電腦數值機	直控制工具	瞭解電途。	<b>電腦數值控制</b>	丁工具機之種	類及用			
	(二)切削刀具		2.瞭解	1.瞭解刀具磨耗及壽命。 2.瞭解切削條件與刀具壽命間之關係。 3.瞭解切削溫度對加工之影響。					
	(三)鑽模及夾	具	瞭解鑽	瞭解鑽模及夾具之種類及用途。					
	(四)熔接工作		瞭解氣	瞭解氣銲、電銲及氫銲之種類及用途。					
	(五)工具機		2.瞭解 3.瞭解	1.瞭解沖壓機械之種類及用途。 2.瞭解拉床及搪床之種類與用途。 3.瞭解滾齒機及齒輪鉋製機之種類與 用途。					
六、機件原理	(一)機械元件 功用	<b>半之認識</b> 及	2.瞭解	1.瞭解離合器及飛輪之種類與用途。 2.瞭解滾珠、滾子及滾針軸承之種類與 用途。					
	(二)動力之傳	動機構	2.瞭解	1.瞭解凸輪及其從動件的運動。 2.瞭解連桿裝置之種類、構造及用途。 3.瞭解機械效率之計算。					
七、電腦概論	(一)區域網路		瞭解區	區域網路之概	念與應用。				
	(二)資訊安全		2.瞭解	1.瞭解資訊安全之意義與應用。 2.瞭解個人電腦資料的加密措施。 3.瞭解防火牆的基本概念。					

工作項目	技 能	種 類	相	勞	知 識			
	(三)電腦病毒		1.瞭解電腦病毒的基本概念。 2.瞭解電腦病毒的防護措施。					
八、氣油壓概論	(一)氣油壓應	用		瞭解氣油壓應用於工具機及生產線加 工之基本迴路。				
	(二)氣油壓簡 設計	簡易迴路之	瞭解基本迴路設計之要領。					
	(三)可程式控制	制	瞭解可程式	控制在工廠	自動化之應用。			
九、品質管制	(一)抽樣檢驗		瞭解抽樣檢驗之形式、用途及操作特性 (OC)曲線之意義等。					
	(二)管制圖之	建立	瞭解平均值與全距(X-R)、不良率(及不良數(np)等管制圖中心線、上下制界限之計算。					
	(三)品管基本领	統計	瞭解平均值( $\overline{X}$ )、全距( $R$ )、平均全即( $\overline{R}$ )、不良率( $p$ )、平均不良率( $\overline{p}$ )及標準差推定值( $S$ )等之計算。					
	(四)製程管制		瞭解製程管	制方法及製	程能力分析。			

#### 貳、本職類專業知能

工作項目	技 能 種 類	技 能	標 準	相關	知	識		
一、電腦數值 控制車床 操作	(二)刀具自動補正	能依加工需要變能使用感應器作	刀具自動補正。	(2)瞭解感使用方	數之意義。 應器之特位 法。 具壽命管理			
	(三)刀具壽命 管理 (四)電腦連線 作業	能設定及修改刀。 		→ - \- ¬	法。 (4)瞭解電腦連線的設定 方式及原理。			
二、刀具、刀 座選用及 配置與刀	(一)選用刀具 及刀座	能依加工需要選 刀座。	用特殊刀具及	之類形	(1)瞭解特殊刀具及刀 之類形與其適用範[			
具壽命估算	(二)配置刀具 及刀座	能依加工需要配置 座於刀塔或刀塔或刀塔	架上。					
	(三)估算刀具	能依加工條件估 命。	· 异刀县切削壽					
三、程式製作	<ul><li>(一)製作曲線 車削程式</li><li>(二)製作各種 螺紋車削 程式</li><li>(三)製作巨指 令程式</li></ul>	1.能依照工作圖 螺紋、管螺紋 形螺紋、滾珠蜱 及可變導程螺約 2.能依照工作圖 (CUSTOM MA	、梯形螺紋、方 累紋、平面螺紋 文之車削程式。 圖製作巨指令	(2)瞭解各 及特性 (3)瞭解巨 用。 (4)瞭解電	線之交點計 種螺紋之類 指令程式之 指令程式之 腦程式編輯出、輸入介質	規格 之 瞬方		
四、電腦數值 控制車床 車削	, , ,	1.能車削端面至短度能達公差九線 2.表面粗糙度能夠	及。	徑及去角	削刀具、刀具 角度計算 角車削之ご	导知		
	(二) 鑽孔	能鑽削孔徑其精 一級。	度能達公差十					
	(三)車削內、 外徑	1.能車削內、外徑 能達公差七級 2.表面粗糙度能差	0					
	(四)車削錐度	1.能車削錐度,其 公差九級。 2.表面粗糙度能夠						

工作項目	技 能	種 類	技	能	標	準	相	製	知	識
	(五)車	削曲面	時厘.	於車削半徑 ,控制其形 以內。 面粗糙度能	状公差在	0.05公				
	, , ,	、外螺	精 2.能	車削統一標。 度能達三級 車削公制螺 達一級以上	以上。 紋,其尺					
			3.能	正確車削錐 梯形螺紋、 紋、平面螺約	度螺紋、 <sup>6</sup> 方形螺紋	、滾珠				
			4.表	面粗糙度能	達6.3a(25	S) °				
	(七)車	削成型 槽	公	車削溝槽, 差九級。 面粗糙度能						
	· · · /	削去角 肩角	0.1 2.能	控制去角位 0公厘以内。 控制肩角位 內。						
五、工作程序 規劃、安 排及工時	排	工作程	能分	析、規劃及	安排工作	程序。		機器加時之關係	工有關  条。	因素
估算	(二)估工	算加工 時	,,,_	選用適當刀 為工時估算		工條件				
				依據工作圖條件估算加工		動及車				